

INFORMACION TECNICA N° 2005 - 41

Chasis Afectados : : IFC228 PLASMA
37PB220S4 - 37PB220S4U - 42PB220S4 - 42PB220S4U

Problema observado :
Zumbido.

Solución :
En la placa SMPS-60 :
- Cambiar el condensador CP222 de 1nF por 470pF 50V (**Código 14002340**).
- Cambiar la resistencia RP227 de 1.5 K Ω por 3.3 K Ω 5% 1W (**Código 30940810**).
- Cambiar el condensador CP239 de 1.5 nF por 180pF 50V (**Código 50880580**).

Código IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Sintoma	Código	Qt	Position	Section	Code F	Code R
1 1 4 1	1 4 0 0 2 3 4 0	0 1	C P 2 2 2	P S U	Y	A
	3 0 9 4 0 8 1 0	0 1	R P 2 2 7	P S U	Y	A
	5 0 8 8 0 5 8 0	0 1	C P 2 3 9	P S U	Y	A

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco ☐



THOMSON multimedia Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1 Edificio Áncora Parque Empresarial La Marina
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)



(91) 384 14 19 - <http://www.thomson-network.com>

2004/09